

修理票

受付日:

依頼伝票No.		販売店: 株式会社サンバレー様		顧客名: 様
機種名	TL51X	色	SL	付属品: リモコン
製品コード		シリアルNo.	0WC6900210	
【ご指摘内容】 オーバーホール				ご購入日:
				保証書: 無し
備考: サイズ 120 R240140				保証期間:

【確認症状】 ①再生確認 メカ性能測定: 問題なし ②スピンドルベルト伸びている ③FFCケーブル接触不良 ④ディスプレイ表示暗い	【原因】 ②スピンドルベルトの劣化 ③FFCケーブルの劣化 ④FL表示管の劣化	【修理内容】 スピンドルベルト、FFCケーブル交換 Assyシャフト分解清掃、グリスアップ FL表示管交換 検査ディスクでの再生動作確認
---	---	---

修理担当: 小林	修理完了日:	返却日
----------	--------	-----

作業内容・使用部品	数量	単価	金額(税別)
基本料金(検査、作業、技術料として)	1		
交換部品 スピンドルベルト #2000	1		
交換部品 FFCケーブル L=270	1		
交換部品 FL表示管 発光緑色	1		

【その他処置内容】 不具合部品の交換を行いました。 交換後の各部点検、エージング動作確認を行い、性能に問題ない事を確認しております。	①標準修理費用合計(税別)	
	着払い送料	
	返却送料	
	代引き手数料	
	②諸費用合計(税別)	
	①+②総合計(税別)	

【お知らせ】
 OEC製品ご愛用頂き、ありがとうございます。
 修理内容についてご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
 修理後、6ヶ月以内に同一箇所に故障が発生した場合には、無償で修理致しますのでご連絡ください。